

■ 検査業務の実施概要

(第2面)

検査事業者 名称	つむぐ一級建築士事務所			
既存住宅 現況検査技術者	氏名	幸島雅彦	登録番号	01-15-01244
	資格	名称	免許等の番号	
		<input checked="" type="checkbox"/> 一級建築士	第210384号	
		<input type="checkbox"/> 二級建築士		
		<input type="checkbox"/> 木造建築士		
		<input type="checkbox"/> 建築基準適合判定資格者		
		<input type="checkbox"/> 一級建築施工管理技士		
<input type="checkbox"/> 二級建築施工管理技士				
<input type="checkbox"/> その他 ( )				
検査実施日時	平成30年2月18日	実施時間	10 : 20 ~ 12 : 10	
所要時間	1時間50分	天候	晴れ	
立会者氏名	幸島雅彦、高橋和也			
検査依頼主	会社名	有限会社 住まいのエージェンシー		
	氏名	宮澤富士子		

■ 検査対象住宅の概要

検査対象住宅の所在地	古河市中田新田34-99
	確認方法： 目視・打診
構造	木造
	確認方法又は確認できなかった理由：
住宅の工法	在来工法
	確認方法又は確認できなかった理由：
階数	2階
	確認方法又は確認できなかった理由：
規模	m <sup>2</sup>
	確認方法又は確認できなかった理由： 未登記建物の為
建築時期	
	確認方法又は確認できなかった理由： 未登記建物の為
リフォーム等の実施状況	未実施
	確認方法又は確認できなかった理由：

※上記「確認方法」には下記該当番号を記載

確認方法	
1. 新築時の設計図書	
設計図書名：	<input type="checkbox"/> 建物配置図 <input type="checkbox"/> 各階平面図 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 耐力壁に関する図面 <input type="checkbox"/> その他 ( )
2. 改修工事の設計図書・内訳書等	
設計図書名：	<input type="checkbox"/> 建物配置図 <input type="checkbox"/> 各階平面図 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 耐力壁に関する図面 <input type="checkbox"/> その他 ( )
3. 建築確認済証	4. 完了検査済証
5. 建築確認記載事項証明	6. 確認台帳記載事項証明
7. 住宅性能評価書	8. 建物登記簿謄本
9. 管理規約 (共同住宅の場合)	
10. 長期修繕計画書	11. 依頼主の申告による
12. その他 ( 売買販売図面 )	

## ■ 検査の内容

(第3面)

当現況検査の内容は、売買の対象となる住宅について、基礎、外壁等の住宅の部位毎に生じているひび割れ、欠損といった劣化事象及び不具合事象（以下「劣化事象等」という。）の状況を、目視を中心とした非破壊調査により把握し、その調査・検査結果を依頼主に対し報告するものです。

また、当現況検査では次の行為は行っておりません。

- ① 劣化事象等が建物の構造的な欠陥によるものか否か、欠陥とした場合の要因が何かといった瑕疵の有無を判定すること
- ② 耐震性や省エネ性等の住宅にかかる個別の性能項目について当該住宅が保有する性能の程度を判定すること
- ③ 現行建築基準関係規定への違反の有無を判定すること
- ④ 設計図書との照合をすること

## ■ 検査結果報告書についての注意事項

1. 本報告書は瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものではありません。
2. 本報告書の記載内容について、検査時点からの時間経過による変化がないことを保証するものではありません。
3. 本報告書は建築基準関係法令等への適合性を判定するものではありません。
4. 本報告書の一部または全部を、無断で複製、転載、加工、模造及び偽造することを禁じます。
5. 本報告書を依頼主に無断で第三者が利用することを禁じます。また、受任者は、既存住宅売買瑕疵保険の申請を目的として、本報告書を委任者の承諾を得て住宅瑕疵担保責任保険法人へ提出することがあります。
6. 本検査と付随して行われる業務およびサービス（仲介・媒介およびリフォーム工事等）に係る調査概要、費用の見積りならびに改修工事の方法等が提示される場合はその内容と本報告書とは関係ありません。

■ 検査結果の概要(劣化事象等の有無)

(第4面)

(戸建住宅 木造(鉄骨造を含む))

劣化状況	A外部 B内部	部位等	劣化事象等の有無	写真番号
	A外部		①基礎	<input checked="" type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 確認できなかった
		②外壁・軒裏	<input checked="" type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 確認できなかった	3, 4
		③屋根	<input checked="" type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 確認できなかった	5, 6
		④バルコニー	<input checked="" type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 確認できなかった	7

劣化状況	A外部 B内部	部位等	劣化事象等の有無	写真番号
	A外部		蟻害、腐朽・腐食	<input checked="" type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 確認できなかった
B内部		蟻害、腐朽・腐食	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 確認できなかった	

劣化状況	A外部 B内部	部位等	劣化事象等の有無	写真番号
	B内部		⑤天井・小屋組・梁	<input checked="" type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 確認できなかった
		⑥内壁・柱	<input type="checkbox"/> 有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 確認できなかった	11, 12
		⑦床	<input type="checkbox"/> 有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 確認できなかった	13
		⑧土台・床組	<input type="checkbox"/> 有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 確認できなかった	14
		⑨基礎	<input type="checkbox"/> 有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 確認できなかった	15
		⑩設備配管【給水・給湯管】	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し <input checked="" type="checkbox"/> 確認できなかった	16
		⑩設備配管【排水管】	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し <input checked="" type="checkbox"/> 確認できなかった	17
		⑩設備配管【換気ダクト】	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し <input checked="" type="checkbox"/> 確認できなかった	18

(オプション検査)

劣化状況	A外部 B内部	検査項目	劣化事象等の有無	写真番号
	A外部		(1) 門、塀等の工作物、車庫、擁壁等の目視可能な範囲の検査	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 確認できなかった
		(2) 樋の詰まり等、清掃で解決するものの検査	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 確認できなかった	
		(3) 給排水設備、電気設備、ガス設備、浄化槽の著しい劣化	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 確認できなかった	
		(4) 非破壊検査機器を用いた検査 (検査内容)	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 確認できなかった	
B内部		(1) キッチンコンロ、換気扇やパナソニックエアコン等の設備機器の作動不良等の検査	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 確認できなかった	
		(2) 給排水設備、電気設備、ガス設備	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 確認できなかった	
		(3) 住宅の汚損等、清掃により解消可能なものの検査	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 確認できなかった	
		(4) 非破壊検査機器を用いた検査 (検査内容)	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 確認できなかった	

■ 検査結果の詳細(各検査項目の検査結果)

※別添の現況検査チェックシートを参照ください。

■ 検査時の写真

(第5面)

戸建住宅 ① 基礎【外部】

写真番号	1	
撮影箇所	基礎外部【北側】	
状況	基礎【外部】にてひび割れを確認しましたが、打診棒にて確認し、コンクリート表面がひび割れていると思われます。	

戸建住宅 ① 基礎【外部】

写真番号	2	
撮影箇所	基礎外部【南側】	
状況	基礎【外部】にてひび割れを確認しましたが、打診棒にて確認し、コンクリート表面がひび割れていると思われます。	

--	--

■ 検査時の写真


(第6面)

戸建住宅 ② 外壁・軒裏

写真番号	3	
撮影箇所	勝手口軒裏【東側】	
状況	勝手口にて破風と軒天の腐朽を目視にて確認しました。入念な検査が必要と思われます。	

戸建住宅 ② 外壁・軒裏

写真番号	4	
撮影箇所	外壁【東側】	
状況	外壁【東側】にて塗装の剥がれを目視にて確認しました。補修が必要と思われます。	

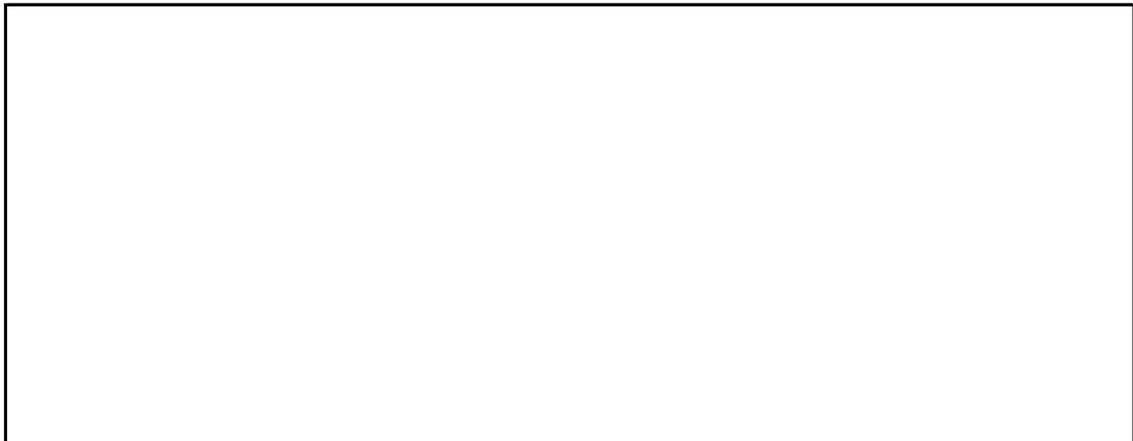

■ 検査時の写真

(第7面)

戸建住宅 ③ 屋根

写真番号	5	
撮影箇所	屋根【南側】	
状況	屋根【南側】を目視にて確認しましたが、問題は見受けられませんでした。	

戸建住宅 ③ 屋根

写真番号	6	
撮影箇所	屋根【南側】	
状況	屋根【南側】にて塗装の剥がれを目視にて確認しました。補修が必要と思われます。	



■ 検査時の写真

(第8面)

戸建住宅 ④ バルコニー

写真番号	7	
撮影箇所	ベランダ	
状況	目視にて確認しましたが問題は見受けられませんでした。	

戸建住宅 ⑤ 天井・小屋組・梁

写真番号	8	
撮影箇所	2階天井裏【西側】	
状況	天井裏【西側】を目視にて確認しましたが、天井・小屋組・梁に問題は見受けられませんでした。	



■ 検査時の写真

(第9面)

戸建住宅 ⑤ 天井・小屋組・梁

写真番号	9	
撮影箇所	2階天井裏【北東側】	
状況	天井裏【北東側】を目視にて確認しましたが、天井・小屋組・梁に問題は見受けられませんでした。	

戸建住宅 ⑤ 天井・小屋組・梁

写真番号	10	
撮影箇所	1階広縁天井	
状況	1階広縁天井にて雨漏りの跡と思われる染みを目視にて確認しました。入念な検査が必要と思われます。	



■ 検査時の写真

(第10面)

戸建住宅 ⑥ 内壁・柱

写真番号	11	
撮影箇所	2階東側和室【南側】	
状況	柱をレーザーにて確認しましたが、著しい傾きは確認できませんでした。	

戸建住宅 ⑥ 内壁・柱

写真番号	12	
撮影箇所	1階中央和室【北側】	
状況	柱をレーザーにて確認しましたが、著しい傾きは確認できませんでした。	



■ 検査時の写真

(第11面)

戸建住宅 ⑦ 床

写真番号	13	
撮影箇所	キッチン	
状況	床をレーザーにて確認しましたが、著しい傾きは確認できませんでした	

戸建住宅 ⑧ 土台・床組

写真番号	14	
撮影箇所	キッチン床下【北西側】	
状況	キッチン床下【北西側】にて目視にて確認しましたが土台・床組に問題は見受けられませんでした。	

⑧ 土台・床組についてはキッチン床下の四方がコンクリートになっており、一部のみしか確認できませんでした。

■ 検査時の写真

(第12面)

戸建住宅 ⑨ 基礎【内部】

写真番号	15	
撮影箇所	キッチン床下【北側】	
状況	キッチン床下【北側】にて目視にて確認しましたが土台・床組に問題は見受けられませんでした。	

戸建住宅 ⑩ 設備配管【給水・給湯・排水・換気】

写真番号	16	
撮影箇所	洗面台下部	
状況	水道が閉栓されている為、給排水の確認は出来ておりません。	

⑨ 基礎【内部】についてはキッチン床下の四方がコンクリートになっており、一部のみしか確認できませんでした。

■ 検査時の写真

(第13面)

戸建住宅 ⑩ 設備配管【給水・給湯・排水・換気】

写真番号	17	
撮影箇所	キッチン下部	
状況	水道が閉栓されている為、給排水の確認は出来ておりません。	

戸建住宅 ⑩ 設備配管【給水・給湯・排水・換気】

写真番号	18	
撮影箇所	浴室	
状況	ユニットバスでないため換気ダクトの確認は出来ておりません。	



■ 検査時の写真

(第13面)

戸建住宅	各部共通 蟻害、腐朽・腐食等
------	----------------

写真番号	19	
撮影箇所	勝手口ドア右側木柱	
状況	シロアリと見られる跡を目視にて確認しました。補修が必要と思われます。	

戸建住宅	
------	--

写真番号		※写真貼付
撮影箇所		
状況		

--